
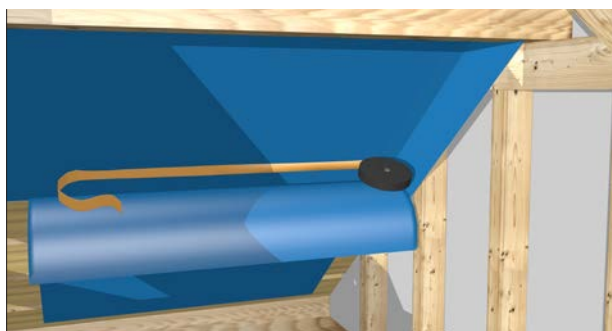


## INSTRUKCJA MONTAŻU FOLII PAROIZOLACYJNEJ INSTALLATION INSTRUCTION OF VAPOR BARRIER FOIL

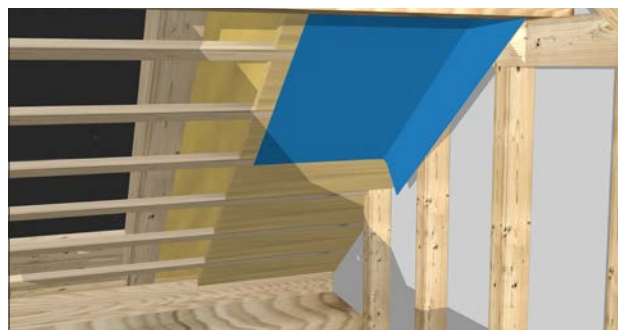

1. Paroizolacje mdm<sup>®</sup> Verso należy układać z lekkim napięciem tuż pod termoizolacją (od strony pomieszczenia) - poziomo lub równoległe do krokwi (lub konstrukcji ściany).
  2. W przypadku montażu folii w układzie poziomym (zalecany) - w poprzek konstrukcji - prace należy rozpocząć od górnej części przegrody (np. w dachach - od jętek/kleszczy lub kalenicy). Przy montażu wzdłuż konstrukcji kolejno układane warstwy należy ze sobą łączyć bezpośrednio na konstrukcji przegrody.
  3. Paroizolacje mdm<sup>®</sup> Verso należy układać z zachowaniem załadunku (min. 5 cm).
  4. Poszczególne warstwy należy ze sobą szczelnie skleić za pomocą taśmy dwustronnie klejącej do łączenia membran i folii dachowych. Wszystkie miejsca przymocowania paroizolacji (za pomocą zszywek) należy zabezpieczyć taśmą reparacyjną.
  5. Zastosowany system mocowania płyt gipsowo-kartonowych (lub innych okładzin) nie powinien ingerować w szczelność ułożonej paroizolacji.
  6. Wszelkiego typu połączenia paroizolacji z oknami i wylazami dachowymi należy wykonać zgodnie z zaleceniami ich producentów.
1. Mdm<sup>®</sup> Verso vapor barriers should be installed with a small amount of tension just under thermal insulation (from the room side) - horizontal or parallel to the rafter (or wall construction).
  2. If the foil is installed horizontally (recommended) - across the structure - work should start from the upper part of the barrier (eg in roofs - from ridge). When assembled along the structure, layers should be linked directly to each other on the partition structure.
  3. mdm<sup>®</sup> Verso vapor barriers should be installed with the preservation of the bedding (minimum 5 cm).
  4. The individual layers should be sealed together with a double-sided adhesive tape dedicated for membranes and roofing foils. All places of attachment (using staples) of the vapor barrier should be secured with reparation tape.
  5. The applied fastening system for plasterboard (or other cladding) should not interfere with the tightness of the laid vapor barrier.
  6. All types of vapor barrier connections with windows and roof hatches should be made in accordance with the recommendations of their manufacturers.

### Uwaga!

Z uwagi na właściwości płyt gipsowo-kartonowych wszystkie pomieszczenia powinny mieć sprawnie działającą wentylację. W przypadku braku sprawnego systemu wentylacji na powierzchni przegrody może pojawić się zagrażająca zdrowiu ludzi pleśń lub grzyby.

### Attention!

Due to the properties of the drywall all rooms should have an efficient ventilation. If the ventilation system is inefficient on the surface of the barrier may appear threatening to people's health mold or fungus.